


가스 窒息으로 많은 人命被害를
낸 「호텔」 火災

— 客室 부근에서 電氣配線 合線으로 發火 —

死亡 19名, 負傷 45名, 財産被害 千萬원

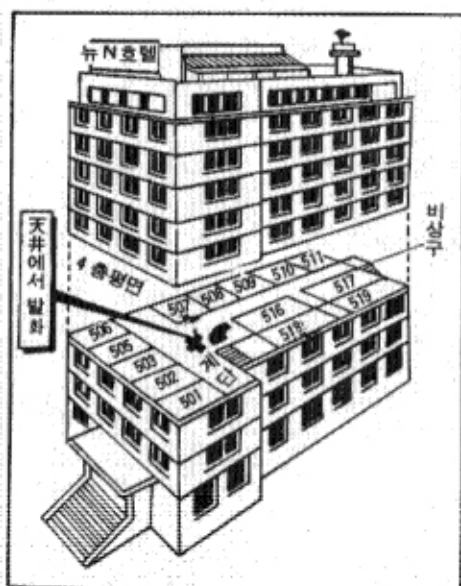

火災建物 立体圖 및 發火層 平面圖

● 一般事項

建物用途 : 호텔, 나이트클럽

所在地 : 서울特別市 中区

火災日時 : 1974. 10. 17, 01:50~02:50

發火位置 : 4層 503호 客室 앞 複道 天井

火災原因 : 電氣 配線 合線

● 建物概要

地下 1 層, 地下 9 層, 延面積 4,950m²의 철근 콘크리트 슬라브 建物로 客室 130個의 호텔 建物.

1970年 1月 28日 開業.

1973年 交通部로부터 2級 觀光 호텔 許可.

● 火災狀況

불은 1974年 10月 17日 01:50時頃 4層 503号 客室 앞 複道 天井에서 電氣配線 合線으로 發生, 주위의 可燃性 內裝材에 引火되어 延燒되었다.

火災 當時 建物內에는 103個의 客室中 63個의 방에 96名의 投宿客이 잠들어 있었고 從業員이 25名, 9層 나이트클럽에 손님 40여 명이 층추고 있는 등 160餘名이 收容되어 있었다.

4層에서 일어난 불은 複道와 天井의 비닐 壁紙를 타고 순식간에 4層 複道와 客室 4 개를 태우고 階段을 통해 5~6層 複延을 道燒시키면서 7層 複道에까지 번졌었다.

投宿客들의 대부분은 煙氣로 잠에서 깨어 非常階段 쪽으로 달려갔으나 門이 잠겨있어 창가로 물러들어 救援을 要請하다가 煙氣와 熱氣를 견디다 못해 시트를 連結하여 타고 내려 오거나 뛰어 내려 더욱 많은 死傷者를 내었다.

호텔 全體의 複道壁과 天井이 비닐 壁紙로 되어 있어 이 비닐 壁紙가 타면서 有毒한 煙氣가 6, 7, 8層을 가득 채워 脫出하지 못한 投宿客들은 대부분 窒息 死亡하였다.

나이트클럽에서는 火災 當時 40여명이 高高를 즐기고 있었는데 9層 屋上으로 올라가 2m쯤 떨어진 인접 建物 屋上으로 待避하는 등 큰 被害는 없었다.

불이 난 후 5분만인 01:55時頃 消防隊가 펌프車 15臺, 高架 사다리車 등 50여대의 消防車를 動員, 鎮火作業을 서둘러 4, 5層과 6, 7層 일부만 태우고 불이 난 지 1時間만인 02:50時頃에 비교적 빨리 불길을 잡았다.

● 被害狀況

人命被害: 死亡 19名

(死亡 原因別로는 3名 燒死, 14名 窒息死, 2名 墜落死이며 國籍別로는 韓國人 11名, 日本人 4名, 中國人 1名, 在美同胞 1名, 身元未詳 2名임)
負傷 45名

財產被害: 千萬원

● 問題點

1. 可燃性 및 有毒性 內裝材 多量使用.

- 호텔 複道, 天井, 客室等 全層에 火災時 有毒性 가스를 發生하는 비닐 壁紙를 使用함은 물론 카페트, 커튼等 化學纖維를 多量 使用함에 따라 대규모 人命被害 招來(死亡者 19名中 14名 窒息 死亡).

2. 消防施設의 未備.

- 火災時 自動火災探知設備가 動作하지 않았으며 救助袋等의 避難器具 및 初期 消防器 등이 未備한 狀態였음.

3. 避難階段으로의 非常口 閉鎖,
 - 防犯等の 理由로 非常口를 자물쇠로 채워 두어 投宿客의 待避를 막은 結果 招來.
4. 従業員의 火災 對備 訓練 未備,
 - 평소 火災에 對備한 訓練이 되어있지 않아 初期에 消防施設을 전혀 利用하지 못한은 물론 迅速히 投宿客의 安全 待避 誘導를 해야 함에도 불구하고 従業員이 먼저 待避하였음.
5. 投宿客의 待避 要領 不足,
 - 대부분의 負傷者들은 高架 사다리車가 닿을 수 있는 높이인에도 조금씩 뛰어내리다 다치는 등 火災에 대한 初步的인 知識이 缺如되어 있었음.