


## 한국 T정기 화재

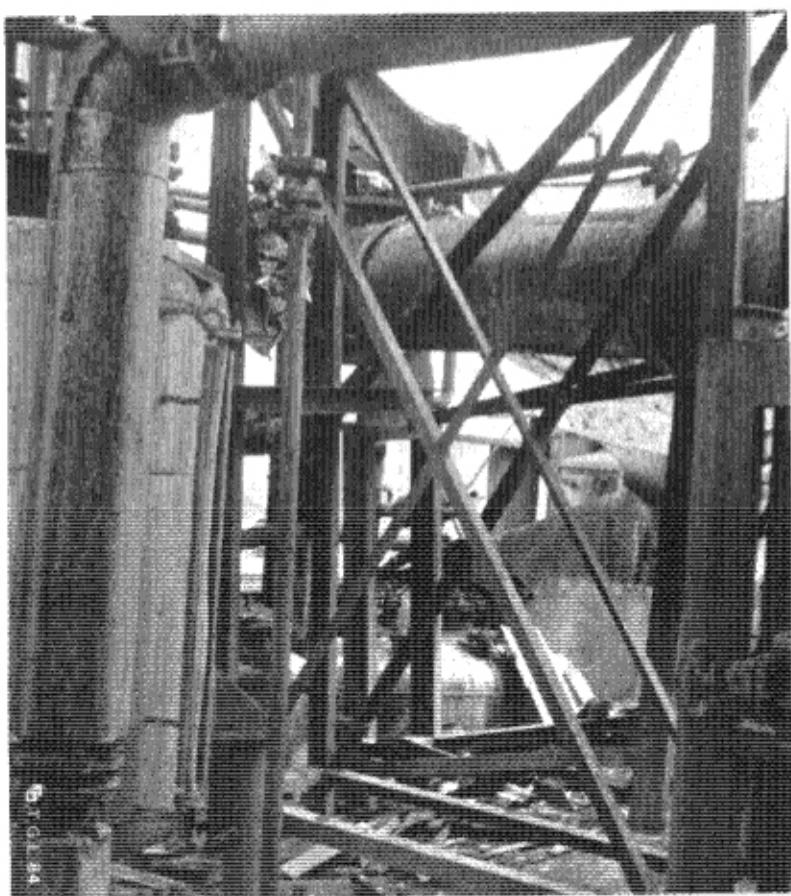

# 한국 T정기 화재

## 가스충전실에서 가스누설로 인하여 발생한 폭발화재

— 방화벽으로 연소 확대 방지 —


### 1. 일반사항

- 건물명 : 한국 T정기
- 소재지 : 경기도 성남시 소재
- 화재일시 : 1984년 10월 22일 05시 59분경
- 발화위치 : 조립실내 가스충전실
- 화재원인 : 가스누설로 인한 폭발


### 2. 공장개요

#### 가. 건물개요

경기도 성남시 제 2 공업단지내에 위치한 본공장은 1982년도에 설립되어 1회용 가스라이터를 생산하여 주로 일본으로 수출하고 있으며 발화건물은 철근콘크리트구조 지붕 슬라브(1층 충전실 부분은 조작조, 지붕은 목조트러스위 슬레트)인 2층 건물로서 연면적 1,589.3m<sup>2</sup>이다. 층별 용도는 지하층은 보일러실, 1층은 조립부, 가스충전실, 창고 등이고 2층은 샤출실, 사무실 용도로 사용하고 있다.

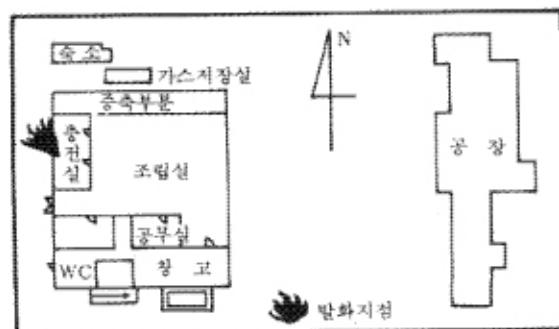

## 나. 작업공정

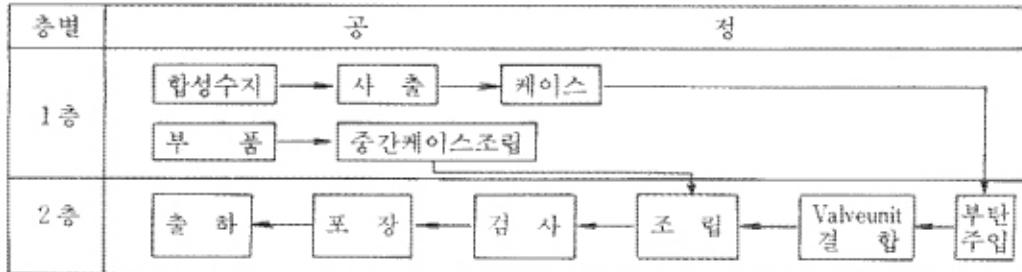

주요 공정이 모두 자동화로 이루어지고 있으며 2층 사출실에서 제조된 플라스틱 케이스를 1층 부탄가스 자동충전기(2대)로 충전하여 조립검사 과정 등을 거쳐 출하되고 있다. 부탄가스 주입은 옥외 별동 부탄가스용기 저장소로부터 배관에 의해 충전실까지 공급되고 충전실 내에 설치된 냉각기(질소가스에 의해 냉각)에 의해 액화상태로 냉각되어 케이스에 주입되고 있다. 이때 자동충전기의 충전과정에서 발생된 불량품은 케이스내에 들어있는 액화부탄가스를 바다피트에 쏟아 버리게 되어 있으며 피트내의 가스는 피트와 연결된 2개소의 환기용 닥트에 의해 옥상으로 배출하는 구조로 되어 있었다.

## 다. 방재시설

사고 당시 건물에는 스프링클러 및 소화기가 설치되어 있었으며 가스누설경보기의 검지부(Sensor)는 충전실에 수신부는 충전실 옆 보전실에 설치되었으나 예비전원이 설치되지 않은 상태였다. 발화실의 전기기구는 폭발방지를 위하여 방폭설비를 하였으며 스위치는 실외에 설치되어 있었다.

## 3. 화재상황

화재는 1984년 10월 22일 오전 5시 59분 1층 가스충전실에서 폭발과 함께 발생하여 충전실벽 일부가 붕괴되고 1층 작업장 및 창고 등으로 확대되면서 2층으로 통하는 수직개구부인 배관피트와 외벽 창문을 통하여 상층으로 연소 확대되었다.

건물내에는 1층에서 2층으로 통하는 계단이 1개소 설치되어 있었으나 2층 출입구에 방화문을 설치함으로써 연소저지 효과가 있어 사무실 부분은 연소를 막을 수 있었다. 출동한 소방대도 폭발화재로 인한 급속한 연소확대와 플라스틱 연소가스로 인하여 화재를 초기에 진압하지 못하고 발화시간으로부터 약 1시간 41분 후인 07시 40분에 진화되었다.

## 4. 피해상황

사고 당일은 06시부터 06시 30분까지 예고 정전으로 정전 이전에 작업을 마쳐 건물내에는 1층에 3명, 2층에 4명의 종업원이 있었다고 하며 화염에 의해 3명이 부상하고 1명은 2층에서 뛰어 내리다 부상을 입은 인명피해가 발생하였고 각층 내부 고가의 기계장치 및 동산이 소실되어 약 28억원의 재산피해를 기록하였다.


## 5. 문제점 및 대책

### 가. 문제점

- 발화건물에는 가스누설 경보설비와 스프링클러 소화설비가 설치되어 있었으나 정전으로 이용되지 못하였다.
- 가스충전실에서의 가스누설 경위는 배관 또는 밸브류에서의 누설, 바닥파트에 체류한 가스의 배기불량(정전 후 약 30분 정도 발전기로 배기관을 가동하였다할) 충전실 내부의 환기불량 등 여러가지 가능성을 추정해 볼 수 있으나 확실한 누설원인과 발화원인은 밝혀지지 않고 있으며 정전과 같은 비상시를 대비한 대책이 소홀하였다고 할 수 있다.

### 나. 대 책

- 소화설비는 정전시를 대비하여 비상전원을 확보해 둔다.
- 가스누설 경보설비의 수신부는 사람이 상주 감시하는 장소에 설치하고 경보기에 의해 누설이 검지 되었을 때 자동으로 건축물의 외부 또는 건축물 벽에서 가장 가까운 내부의 배관부분에서 가스를 차단하는 장치를 설치한다. 또한 정전시를 대비하여 예비전원을 확보한다.

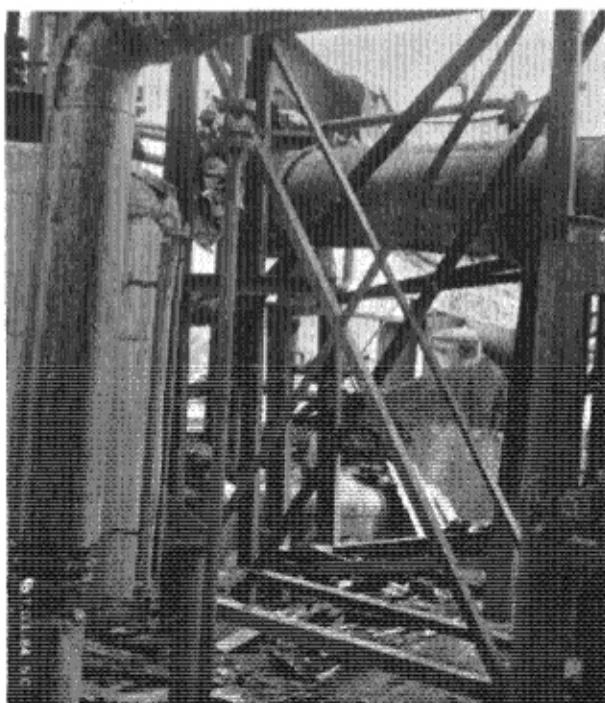

▲ 폭발화재가 발생한 가스충전실 모습

○ 가연성가스 취급장소는 퍼트 등에 대한 국소환기 뿐만 아니라 취급실 내의 가스농도가 폭발 범위하한계(가연성가스가 공기 중에서 폭발할 수 있는 최저농도)의 25% 이하에 달하도록 환기에 주의를 한다.

○ 충전실과 같은 가스체류, 폭발위험이 높은 장소는 별동으로 하든 가 기타 작업장과 방화벽으로 구획하여 연소 확대를 방지한다.